



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpn_ufa@mail.ru

«06» сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.
(дата и время составления предписания)

Предписание № 624/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 18.08.2021 № 624, учётный № проверки 02210063218800503907

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции 007

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Мухамадиевым Иреком Сабитовичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан - заместителем главного государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

объекта защиты – здания и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №74 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Уфа, ул. Грозненская, д.1 корп.1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №74 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0272009088, ОГРН 1020202361959)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/ филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» сентября 2021 года, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин

«02» сентября 2021 года, с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.

по «06» сентября 2021 года, с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На лестничных клетках 1 этажа радиаторы отопления установлены выступающими из плоскости стен на высоте менее 2,2 м	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
2.	Из групповых ячеек второго этажа корпуса Литера А и корпуса Литера Б отсутствуют вторые эвакуационные выхода	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
3.	Ширина дверных проемов эвакуационных выходов из групповых ячеек не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически ширина дверных проемов в свету из группы №5 0,75-0,78м., из группы №7 0,75-0,78м., из группы №1 0,8-0,92 м., из группы №4 0,76-0,88м., из группы №8 0,78-0,88, из группы № 6 0,78), при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
4.	В групповых ячейках детского сада, в зальных помещениях, бытовых помещениях, в помещении ортопедического кабинета, в переходе между корпусами, в помещении кабинета кастелянши не обеспечена защита от ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации. Допущена параллельная прокладка шлейфов систем автоматической пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5м. от электропроводов осветительной линии напряжением 220В	ч. 1,2,3,5 ст. 103. ФЗ № 123, п. 12.67 НПБ 88-2001, п. 13.15.15 СП 5.13130-2009, п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020	01.09.2022	
5.	Из помещения музыкального зала отсутствует второй эвакуационный	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	

	выход (имеется аварийный выход на кровлю)			
6.	В помещении театральной прихожей музыкального зала на пути эвакуации, покрытие пола выполнено материалами (ламинат), с неизвестными показателями пожарной опасности) не представлены сертификаты пожарной опасности	ч. 1 ст. 89, ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123	01.09.2022	
7.	В помещении театральной прихожей музыкального зала на пути эвакуации, отделка потолка выполнена материалами (декоративные панели пенополистирол), с неизвестными показателями пожарной опасности) не представлены сертификаты пожарной опасности	ч. 1 ст. 89, ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123	01.09.2022	
8.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода из музыкального зала не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически ширина дверного проема в свету 0,74м.), при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
9.	В тамбурах эвакуационных выходов из групповых ячеек установлены сушильные шкафы	пп. в п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее-ППР)	01.09.2022	
10.	Ширина путей эвакуации в коридоре первого этажа в административной части (левое крыло) менее 1,2м. (фактическая ширина прохода 0,87м)	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
11.	Ширина путей эвакуации в коридоре первого этажа в административной части корпус Литера А, в месте выступающих конструкций стен менее 1,2м. (фактическая ширина прохода 0,9м)	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
12.	Ширина дверных проемов эвакуационных выходов из помещения спортивного зала не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически 0,78м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
13.	Ширина дверного проёма эвакуационного выхода из лестничной клетки в правом крыле корпуса литера А не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически 0,78м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
14.	Ширина дверного проема 2-го	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п.	01.09.2022	

	эвакуационного выхода из групповой ячейки группы №1 непосредственно на улицу не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически 0,85м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	5.1.3 СП 1.13130.2020		
15.	Ширина лестничного марша на пути эвакуации из групповой ячейки группы №1 менее 1,35 (фактически 0,8м)	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
16.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода из помещения спальни группы №1 не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически 0,92м.) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
17.	В переходе между корпусами, на пути эвакуации, покрытие пола выполнено материалами (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 1 ст. 89, ч. 6 ст.134 ФЗ № 123	01.09.2022	
18.	Приемно контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации установлен в коридоре первого этажа корпуса Литера Б и не защищен от несанкционированного доступа посторонних лиц	п.12.48 НПБ 88-2001*, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, п. 54 ППР	01.09.2022	
19.	В коридоре первого этажа корпуса Литера Б, на пути эвакуации, покрытие пола выполнено материалами (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности	ч. 1 ст. 89, ч.6 ст. 134 ФЗ № 123	01.09.2022	
20.	Ширина путей эвакуации в коридоре первого этажа, корпус Литера А, в месте выступающих конструкций стен менее 1,2м. (фактическая ширина прохода 0,9м)	п. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
21.	Ширина дверного проема 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки группы №3 непосредственно на улицу не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически 0,77м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
22.	Ширина лестничного марша на пути эвакуации из групповой ячейки группы №3 менее 1,35 (фактически 0,8м)	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
23.	В группе №3 лестница на пути эвакуации запасного эвакуационного выхода высотой более 45 см. (фактически высота лестницы 92 см.) ограждения не оборудованы перилами	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
24.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода из помещения спальни группы №3 не соответствует нормативным требованиям, менее	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	

	1,2м. (фактически 0,92м.) при числе эвакуирующихся более 15 человек			
25.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода из помещения спальни группы №4 не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически 0,88м.) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
26.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода из помещения спальни группы №8 не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м. (фактически 0,78м.) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
27.	Помещения в здании хозяйственного блока не защищены системами автоматической пожарной сигнализации	ст. 54 ФЗ № 123, п. 14 НПБ 110-03, п. А.10 СП 5.13130.2009	01.09.2022	
28.	Здание хозяйственного блока не оборудовано системами оповещения людей в случае пожара	ст. 54 ФЗ № 123, п. 5.1 НПБ104-03, п. 7 СП 3.13130.2009	01.09.2022	
29.	В помещениях пищеблока, в коридоре первого этажа корпуса литера Б отсутствуют речевые оповещатели, при работе системы оповещения людей в случае пожара, речевое оповещение не слышно.	п. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ104-03, п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009	01.09.2022	
30.	Двери эвакуационных выходов из раздевалок групп литера А и Б (2 этаж) не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	п. 4.2.24 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
31.	Помещение пищеблока не отделено от помещений детского сада противопожарными окнами с нормируемым пределом огнестойкости (в раздаточной установлен пластиковое окно)	п. 1 ст. 88 № 123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2022	
32.	Помещение кладовой и спальни группы №5 «Ромашка» не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Установлена деревянная дверь.	п. 1 ст. 88 № 123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2022	
33.	В спальнях помещениях групповых ячеек допускается применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Сертификаты соответствия и подтверждающие документы на применяемые материалы не представлены.	ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123	01.09.2022	
34.	В групповых ячейках ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов не закреплены к полу.	п. 31 ППП	01.09.2022	

35.	В спортивном зале на пожарных извещателях отсутствуют защитные конструкции от механических повреждений.	п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020	01.09.2022	
36.	В спортивном зале отсутствуют световые оповещатели «выход»	п. 54 ППР	01.09.2022	
37.	На противопожарных дверях (дверь склада для сыпучих продуктов, пищеблок, бельевая, прачечная) отсутствуют приспособления для самозакрываний двери.	п. 24 ППР; ч. 8 ст. 88 ФЗ № 123	01.09.2022	
38.	На пути эвакуации (на лестничной площадке 2 этажа литера А и Б) установлены шкафы, скамейки препятствующие безопасной эвакуации.	пп 6 п. 27 ППР	01.09.2022	
39.	Помещение кладовой (кастелянши) в раздевалке группы № 3 «Колобок» не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Установлена деревянная перегородка с дверью.	п. 1 ст. 88 № 123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2022	
40.	Согласно представленного акта первичного обследования от 30.08.2021, составленного обслуживающей организацией – ООО «Интерсервис», система пожарной сигнализации имеет отступления от нормативных документов пожарной безопасности, которые не приведены в соответствие.	п. 54 ППР; п. 2.1 РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт".	01.09.2022	
41.	На фасаде здания установлен баннер выполненный из горючего материала. Требуется выполнять из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. Согласно представленного сертификата соответствия группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2), группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)	п. 33 ППР	01.09.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный

риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР
Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан – заместитель главного государственного
инспектора города Уфы по пожарному надзору
майор внутренней службы Мухамадиев И.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МБДОУ Детский сад №74 Хусаинова Земфира Хасановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «30» минут «06» сентября 2021 г.

(подпись)