



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление государственного пожарного надзора
отделение ГПН Салаватского района УГПН ГУ МЧС России по РБ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

452490 РБ Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, 71 тел. доверия 8(347)
233-99-99.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона доверия,

Е-mail: pch_89@bashnet.ru

электронный адрес)

Акт N 13

обследования

"18" октября 2010 г.

с. Малояз

(город, село, поселок)

10 ч 50 мин.

Сайфуллин Динар Мухаметнурович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)
в период с 12 ч. 00 мин. "15" октября 2010 г. по 12 ч 50 мин.
"15" октября 2010 г. проведено обследование документов, объекта
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях МОБУ СОШ с. Янгантау
(наименование объекта)

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного (-ых) по адресу: с. Янгантау, ул. Школьная, 1

при обследовании совместно с

Директором школы-Гимрановым Фиргатом Факеловичем

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

имя, отчество представителя юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших
при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,
владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, крытое профнастилом по деревянной
обрешетке, размерами в плане 70х25 м., отопление центральное, имеется цокольный этаж
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных
на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане
Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,
электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных
материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций,
степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и
функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные
режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не завершен монтаж автоматической пожарной сигнализации	Ст. 4 п. 3 ФЗ 123 НПБ 110-03
2	Не смонтирована система (установка) оповещения людей о пожаре (СОУЭ)	п. 16, 102 ППБ 01-03; п. 1 табл. 2 НПБ 104-03
3	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) через организацию, имеющую соответствующую аккредитацию в данной области	Ст. 4 п. 3 ФЗ 123, п. 36 ППБ 01-03
4	Не проведен монтаж молниезащиты здания	Ст. 4 п.3 ФЗ 123, СО 153-34.21.122-2003
5	Двери выходов с этажей на лестничные клетки не оборудованы механизмом самозакрывания и уплотнениями в притворах	Ст. 151 ФЗ №123, п.6.18 СНиП 21-01-97*
6	Не предусмотрен водоисточник для целей наружного пожаротушения	Ст. 4 п.3 ФЗ 123 СНиП
7	Двери на путях эвакуации в цокольном этаже открываются не по направлению выхода из здания	П. 52 ППБ 01-03
8	Не предусмотрен выход из цокольного этажа в вестибюль первого этажа по отдельной лестнице второго типа	П. 6.9 СНиП 21-01-97*
9	Высота эвакуационных выходов из цокольного этажа в свету менее 1, 9 м.	П. 6.16 СНиП 21-01-97*
10	Помещения цокольного этажа, предназначенные для пребывания более 15 человек не имеют второго эвакуационного выхода	П. 6.12 СНиП 21-01-97*
11	Противопожарные люки выхода в чердачное помещение размерами менее 0,6х0,8 м., доступ к противопожарному люку лестничной клетки в центральной части здания закрыт подвесным потолком «Амстронг»	П. 8.4 СНиП 21-01-97*
12	Второй выход из спортивного зала по высоте в свету менее 1, 9 м.	П. 6.16 СНиП 21-01-97*
13	Не установлены датчики обнаружения пожара в чердачном помещении и в помещении вентиляционной цокольного этажа	П.14 НПБ 110-03

14	Коридор длиной более 60 м. не разделен перегородкой 2-го типа на участки с дверью в соответствии с п. 6.18 СНиП 21-01-97*	П. 6.26 СНиП 21-01-97*
----	---	------------------------

С Актом обследования ознакомлен:

(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

"18" октября 2010 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

(подпись)

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности


"18" октября 2010 г.

Обследование проводил:

Гл. гос. инспектор Салаватского района по пожарному надзору Сайфуллин Д.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"18" октября 2010 г.

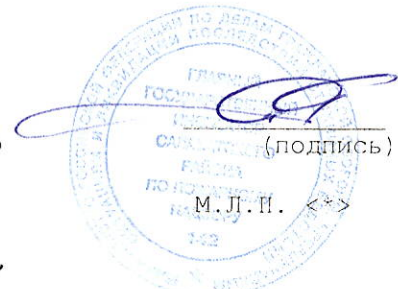

(подпись)

М.Л.П. <*>

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.